

新乡市工业和信息化局2025年12月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法的决定内容
1	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月23日9时10分14010采煤工作面一部带式输送机机头转载点作业时未开启喷雾或使用除尘器。	责令改正
2	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月24日现场检查时，140101采煤工作面下顺槽465m处带式输送机距巷帮距离0.41m。	责令限2025年12月31日前改正
3	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月24日现场检查时，14010采煤工作面上顺槽第6组压风自救装置每个呼吸面罩压缩空气供给量0.1立方米/min。	责令限2025年12月31日前改正
4	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	二盘区外侧煤柱采煤工作面回采结束后，未在45天内进行永久性封闭，实际封闭时间为62天。	责令改正
5	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月25日08:14:19至08:14:42，西六横贯煤仓CO超限报警，最大值28ppm；2025年12月25日08:14:19至08:14:46，14010工作面一部皮带驱动滚筒CO超限报警，最大值27ppm。	责令改正
6	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020下顺槽掘进工作面采用单轨吊车运输，2025年12月24日现场检查时，14020下顺槽回风口处单轨吊遭受淋水没有采取防止淋水侵蚀轨道的措施。	责令限2025年12月31日前改正
7	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月24日现场检查时，14020下顺槽掘进工作面风门内水沟中有淤泥，未及时清理。	责令限2025年12月31日前改正
8	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020下顺槽掘进工作面作业规程要求“迎面墙挂设金属网对迎面墙进行临时防护”，2025年12月24日现场检查时，使用非金属网进行临时保护。	当场予以纠正
9	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020下顺槽掘进工作面作业规程研判存在登高作业人员掉落伤人的一般风险，2025年12月23日19:09分，现场登高作业时未落实“检查登高工具和保险带是否完好”的管控措施（未携带保险带）。	责令改正
10	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年11月15日，地面2号精煤仓甲烷传感器更换，更换台账中登记地点为1号精煤仓。	责令改正

11	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	通过国家矿山安全生产风险监测预警系统发现，矿井水文长观孔东六横贯DL-8，2025年11月14日23:31水位为-166.06米，23:42水位为-401.73米，23:53水位为-160.66米，水位变化超20%，与本地数据不符。	责令改正
12	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井2025年9月份采掘红线管理分析报告和2025年三季度采掘红线管理分析报告中，西辅助回风大巷进尺数据不一	责令限2025年12月31日前改正
13	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年12月6日15:48至12月23日15:47，14010工作面T1摄像仪未对准甲烷传感器T1，无法清楚监视甲烷传感器T1情况；2025年12月1日至12月25日，14020下顺槽迎头向里T1摄像仪未对准甲烷传感器T1，无法清楚监视甲烷传感器T1情况。上述不符合《赵固二矿视频监控管理制度》有关规定。	责令改正
14	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井未制定对承包、承租单位的安全管理制度。	责令限2026年1月20日前改正
15	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区专用回风大巷通尺380-410m缺少探煤原始记录，不符合矿井《赵固二矿探煤厚管理制度》有关规定。	责令限2025年12月31日前改正
16	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面下顺槽探煤厚至通尺340m，目前通尺450m，探煤厚间距超过100m，不符合矿井《赵固二矿探煤厚管理制度》有关规定。	责令限2025年12月31日前改正
17	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井未配备瓦斯含量快速测定装置。	责令限2026年1月25日前改正
18	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年11月6日、11月8日安监系统分别出现传输中断10分32秒、12分1秒的异常情况，通风瓦斯日分析记录中对此无记录，不符合矿井《通风瓦斯日分析管理制度》有关规定。	责令限2025年12月31日前改正
19	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井未制定重大支护变革方案审核制度和新采区首采面支护设计审核制度。	责令限2026年1月31日前改正
20	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	经抽查，地测科、机电队未学习宣贯《国家矿山安全监察局河南局关于进一步规范矿山事故信息报告、应急处置和事故调查处理有关事项的通知》。	责令限2025年12月31日前改正
21	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	截止2025年12月25日，矿井仍未组织开展本年度安全班组评选。	责令限2025年12月31日前改正

22	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井抽采钻机司机操作规程缺少智能化相关内容。	责令限2026年1月5日前改正
23	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区专用回风巷通尺472m处顶板有1根断锚索。	责令限2025年12月31日前改正
24	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区五横贯通尺44m顶板1根锚索未防护，锚索头直接抵在风筒表面。	责令限2025年12月31日前改正
25	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年矿井更换自救器厂家后，未对全员进行压缩氧自救器使用操作安全培训。	责令限2026年1月8日前改正
26	2025年12月26日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2025年矿井压缩氧自救器未按规定每季度进行一次检验。	责令限2025年12月31日前改正