

新乡市工业和信息化局2026年2月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法决定内容
1	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	北翼轨道改造巷通尺410m处，风筒接头漏风。	责令限2026年2月15日前改正
2	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	北翼轨道改造巷临时测风站两端缺少明显标识。	责令限2026年2月20日前改正
3	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	北翼轨道改造巷迎头打钻地点至架棚处，行人道侧高低不平泥泞，若发生事故撤人困难。	责令限2026年2月15日前改正
4	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	北翼轨道改造巷综掘机二运皮带头处，防尘喷雾开关阀门在皮带里侧，操作不便。	责令限2026年2月15日前改正
5	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	中央风井主通风机应急操作流程图中，缺少恢复正常供风时的防爆门关闭状态检查程序。	责令限2026年2月15日前改正
6	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	矿井防灭火分析报告中缺少对密闭墙完好性、闭前顶板支护情况描述。	责令限2026年2月20日前改正
7	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11001-1工作面第54-58#架顶板压力大，存在煤墙片帮现象(长度7.5m，宽300-400mm)。	当场予以纠正
8	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11001-1工作面过老巷处第67#与68#支架错差超过2/3。违反《作业规程》规定不超过2/3。	当场予以纠正
9	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《11001-1采煤工作面作业规程》中正规循环作业表缺少“交接班、安全确认、工程质量验收”工序。	责令限2026年2月20日前改正
10	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《11001-1工作面设计》中缺少“压风自救系统”的设计内容。	责令限2026年2月15日前改正
11	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽掘进工作面输送带穿过两道风门墙处，下输送带与风门墙体距离仅有30~40mm左右。	责令限2026年2月20日前改正

12	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《11032下顺槽掘进规程》支护断面图中缺少水沟。	责令限2026年2月15日前改正
13	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《11032下顺槽作业规程》中正规循环作业图表缺少“底分层截割下部煤体”的工序。	责令限2026年2月15日前改正
14	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽第一部皮带中间过桥踏板距离风筒约600mm，行人困难。	责令限2026年2月20日前改正
15	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽第二部皮带里侧一根电缆吊挂缺两处挂钩。	责令限2026年2月15日前改正
16	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽排水点未悬挂排水系统图。	责令限2026年2月20日前改正
17	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽第二部皮带机尾处采用风泵排水，现场无泵坑。	责令限2026年2月20日前改正
18	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	西风井主电机对轮侧轴承端油污未清理。	当场予以纠正
19	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	矿井井下电气设备布置图中西四轨道巷设备图与现场布置不符，设备图中缺少1台设备。	责令限2026年2月15日前改正
20	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	矿井采区井下供电系统图新增负荷设计缺少变压器具体编号。	责令限2026年2月15日前改正
21	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽迎头右帮有1个前探梁卡的螺杆变形，无法牢固固定前探梁。	责令限2026年2月15日前改正
22	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	11012下顺槽综掘机尾灯不亮。	责令限2026年2月15日前改正
23	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《赵固一矿2026年度安全风险辨识评估报告》采掘接续紧张的风险中，对于超能力、超强度、超定员方面风险现状描述过于简单。	责令限2026年2月15日前改正
24	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《赵固一矿2026年度安全风险辨识评估报告》关键环节风险中“掘进作业过应力集中区（冒顶）”，安全风险现状描述为“矿井掘进工作面无应力集中区”，与实际不符。	责令限2026年2月15日前改正

25	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《赵固一矿井筒管理办法》中写明“定期按相关规定对井筒装备进行观测，并详细记录”，未具体明确检查频次。	责令限2026年2月20日前改正
26	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《16231上顺槽掘进工作面作业规程》中在冒顶事故处理措施中未明确现场组织指挥人员。	责令限2026年2月15日前改正
27	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《防治水三区管理报告》中对部分三区范围未准确描述，缺少底板水、构造水等三区范围附图。	责令限2026年2月15日前改正
28	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《11032-1回采工作面水害探查治理工程设计》对钻孔结构描述不全面，缺少孔口管结构示意图。	责令限2026年2月15日前改正
29	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	矿井及相邻煤矿采空区台账中无采空区面积。	责令限2026年2月15日前改正
30	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	《井底水仓清淤安全技术措施》缺少避灾路线图。	责令限2026年2月15日前改正
31	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	培训教育管理制度缺少人员防踩踏内容。	责令限2026年2月15日前改正
32	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	2025年6月份《赵固一矿顶板事故现场处置演练方案》要求安全监察科人员到事故发生地点记录撤人时间，清点人数后向生产调度室汇报等待指令，经查，演练当天井下事故演练地点无安监科人员到场。	责令改正
33	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	2025年6月份《赵固一矿顶板事故现场处置演练方案》要求所有参演人员要认真学习矿井顶板事故演练预案及演练方案，经查，苗某凡及救护队三名参与入井救护的人员未进行学习培训。	责令改正
34	2026年2月2日至6日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿	矿井西四盘区1#检修硐室掘进工作面、西四盘区1#变电所掘进工作面掘进前，未编制地质说明书。	责令限2026年2月28日前改正