

# 新乡市工业和信息化局2026年8月份行政执法决定信息公开表

| 序号 | 执法决定日期     | 执法主体       | 执法对象                     | 主要违规、违法事实                                             | 执法的决定内容          |
|----|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼轨道改造巷局部通风机前摆放开关、沙箱等物料。                              | 责令限2026年8月31日前改正 |
| 2  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼轨道运输大巷（东）架空乘人装置乘人时，人员距两架U钢棚腿不足300mm。                | 责令限2026年9月18日前改正 |
| 3  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西四盘区轨道巷外段巷道底鼓，中间联巷向上200m范围内底板高低不平。                    | 责令限2026年8月25日前改正 |
| 4  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西四轨道巷中段掘进迎头巷道未标中线；顶板离层仪紧贴顶板不利于及时观测数据。                 | 责令限2026年8月17日前改正 |
| 5  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西四胶带巷中段迎头锚杆钻机放置位置向行人侧倾斜角度过大，底座一侧底板因积水下沉200mm。         | 当场予以纠正           |
| 6  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西四轨道巷中段回风联巷为锐角通风，联络巷道存放锚杆、皮带架子等材料。                    | 责令限2026年8月21日前改正 |
| 7  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西四胶带中段111#皮带架处一台编号为1239的灭火器欠压失效。                      | 责令限2026年8月15日前改正 |
| 8  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月11日在西四轨道巷中段现场检查时，随机提问一名职工佩戴自救器流程，咬牙具环节滞后，叙述过程不 | 责令限2026年8月17日前改正 |
| 9  | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井编号为M-1611的密闭墙未悬挂说明牌。                                | 责令限2026年8月17日前改正 |
| 10 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井通风系统图北翼轨道改造巷处，风门和风向绘制错误。                            | 责令限2026年8月17日前改正 |
| 11 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 地面中央风井安全出口外，有废旧钻杆等物料堵塞，通道不畅。                          | 责令限2026年8月31日前改正 |
| 12 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井瓦斯地质图未填写西四盘区煤层瓦斯参数。                                 | 责令限2026年8月22日前改正 |
| 13 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼轨道运输大巷（西）通尺280m至600m区间，底鼓严重，水沟不畅，无极绳轨道和钢丝绳浸没水中。     | 责令限2026年8月31日前改正 |
| 14 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼轨道运输大巷（西）通尺280m附近排水沟堆积部分袋装岩石碎渣约15袋，通尺830m附近水沟有淤泥堆积。 | 责令限2026年8月16日前改正 |

|    |            |            |                          |                                                                               |                               |
|----|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西风井外水仓栅栏门外堆积有托辊、化纤袋等杂物。                                                       | 责令限2026年8月18日前改正              |
| 16 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼轨道运输大巷（西）中部行人侧有三个废弃锚杆钻孔出水，未观测治理。                                            | 责令限2026年8月31日前改正              |
| 17 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼胶带运输改造巷通尺300m以里至综掘机二运外之间，排水沟未成型。                                            | 责令限2026年8月20日前改正              |
| 18 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼胶带运输改造巷（2026-1）、北翼轨道运输改造巷的作业规程（2026-2）中缺少井上下对照图，未明确排水系统采用的设施设备。             | 责令限2026年8月20日前改正              |
| 19 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11012下顺槽掘进工作面迎头第1、2钢棚左侧顶部局部接顶不实。                                              | 当场予以纠正                        |
| 20 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月11日现场检查发现，11012下顺槽掘进工作面通尺80米处人员定位基站信号电缆紧贴动力电缆。                         | 当场予以纠正                        |
| 21 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月11日现场检查发现，11012下顺槽掘进工作面通尺565m处单轨吊轨道上沿至工钢棚顶梁距离190mm，不足500mm。            | 责令限2026年8月31日前改正              |
| 22 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月10日现场检查发现，综掘二队李郁森的自救器没有矿用产品安全标志编号和电子标签。                                | 责令该自救器停止使用。                   |
| 23 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 《11012下顺槽预计通尺664m瞬变电磁勘探设计》未说明异常区阈值设定、超前距留设，无电性试验数据。                           | 责令限2026年8月20日前改正              |
| 24 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 《井底水仓清淤安全技术措施》（2026年4月）无供电、通风、压风、排水、通讯等生产系统方面的内容，缺少水仓平面布置图、避灾路线图、通风系统图、供电系统图等 | 责令限2026年8月20日前改正              |
| 25 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 《赵固一矿11002工作面水害治理效果评价报告》中，未预测工作面涌水量。                                          | 责令限2026年8月20日前改正              |
| 26 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 北翼运输大巷（东）架空乘人装置59#支吊梁处急停拉线采用扎带固定，固定不牢靠。                                       | 责令限2026年8月15日前改正              |
| 27 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16231上顺槽掘进工作面第一部胶带输送机25#皮带支架处胶带托辊松动。                                          | 责令16231上顺槽掘进工作面第一部胶带输送机立即停止使用 |
| 28 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 中央风井通风机房低压供电系统图中低压一回路、低压二回路进线开关绘制错误。                                          | 责令限2026年8月17日前改正              |
| 29 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 西风井通风机房高压配电系统图中缺少高压变频器、变频-工频切换部分内容。                                           | 责令限2026年8月16日前改正              |

|    |            |            |                          |                                                                                        |                           |
|----|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 30 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面沿空留巷从转载机尾以里30-45m处积水深0.3m，无排水设施。                                             | 责令限2026年8月20日前改正          |
| 31 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面沿空留巷从转载机尾以里25m处巷道东帮煤墙网片开裂0.5m×0.3m，煤体掉落。                                     | 责令限2026年8月20日前改正          |
| 32 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面液压支架44#-46#、63-65#处煤墙片帮0.6m，支架护帮板未紧贴煤墙。                                      | 责令限2026年8月20日前改正          |
| 33 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面84#-85#支架间有铁网、钢丝绳等杂物。                                                        | 责令限2026年8月18日前改正          |
| 34 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面机尾顶板掉矸堆积约2m²。                                                                | 责令改正                      |
| 35 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面下巷超前以外，原沿空留巷挡矸棚连续10架变形严重。                                                    | 责令限2026年8月20日前改正          |
| 36 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 16191采煤工作面作业规程第八章第九节更换电机等大件设备安全措施中，未明确现场统一指挥人员为班组长以上人员。                                | 责令限2026年8月20日前改正          |
| 37 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11012下顺槽掘进工作面作业规程（掘准）中明确避难硐室每人供风量不得少于0.1m³/min，不符合《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》。                | 责令限2026年8月16日前改正          |
| 38 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井《事故应急救援制度》未明确发生事故后，上报的程序、部门、时限等具体要求。                                                 | 责令限2026年8月15日前改正          |
| 39 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 一台编号为1520117的光干涉瓦斯检测仪气密性不合格。                                                           | 责令编号为1520117的光干涉瓦斯检测仪停止使用 |
| 40 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月10日现场检查时扫描自救器电子标签发现，编号90375、90385、90386、90394、90395、90400、90373、44649的自救器未到货验收。 | 责令限2026年8月31日前改正          |
| 41 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井2026年3月新入职员工韩朝、崔佳琦5月4日未与实习合同师傅同时入井、同时出井。                                             | 责令改正                      |
| 42 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井《领导带班下井制度》未明确在井下工作时间、群众监督和考核奖惩内容。                                                    | 责令限2026年8月22日前改正          |
| 43 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿总工程师2026年7月17日带班入井检查发现的三违问题，未如实记录到领导干部下井带班交接班记录簿中，违反《赵固一矿领导带班下井档案管理制度》。               | 责令改正                      |

|    |            |            |                          |                                                                                                    |                  |
|----|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 一台编号为Y260093的便携式氧气测定器未定期调校。                                                                        | 责令限2026年8月31日前改正 |
| 45 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井2026年上半年未对所有在用巷道进行一次普查，违反《巷道巡查制度》。                                                               | 责令限2026年8月18日前改正 |
| 46 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 爆破作业记录本显示，矿井2026年6月14日零点班在11032-1切眼进行切顶爆破，炮眼数4个、使用雷管数8发、使用炸药数4.8kg，与《11032-1切眼顶板预裂爆破施工安全技术措施》设计不符。 | 责令改正             |
| 47 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 未每年对井下避险设施进行一次系统性功能检测。                                                                             | 责令限2026年8月31日前改正 |
| 48 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 赵固一矿2026年毛煤生产检查煤样采制样台账记录显示，采样工齐小占7月16日到16231上顺槽掘进工作面采样，人员入井历史轨迹显示该人员实际未到该工作面。                      | 责令改正             |
| 49 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 矿井2026年7月份在11032-1采煤工作面进行了14次切顶爆破，瓦斯检查情况未在当月的瓦斯调度日报上记录。                                            | 责令改正             |
| 50 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11032-1采煤工作面62#、88#液压支架端面距超过340mm。                                                                 | 责令限2026年8月18日前改正 |
| 51 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11032-1采煤工作面下顺槽一根单体柱支撑力不足11.5MPa（实测为5MPa）。                                                         | 当场予以纠正           |
| 52 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11032-1采煤工作面回风巷防尘水幕下的电缆未做防淋水防护。                                                                    | 责令限2026年8月20日前改正 |
| 53 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11032-1采煤工作面下顺槽一台照明综保机盖上无“严禁带电开盖”铭牌标识。                                                             | 责令限2026年8月20日前改正 |
| 54 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 2026年8月13日，11032-1采煤工作面临时避难硐室试验温度传感器时，监测监控工调校不规范、不熟悉，未调零。                                          | 责令改正             |
| 55 | 2026年8月14日 | 新乡市工业和信息化局 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿 | 11032-1采煤工作面所有防尘水幕均无法双向控制。                                                                         | 责令限2026年8月20日前改正 |